




WAGNER




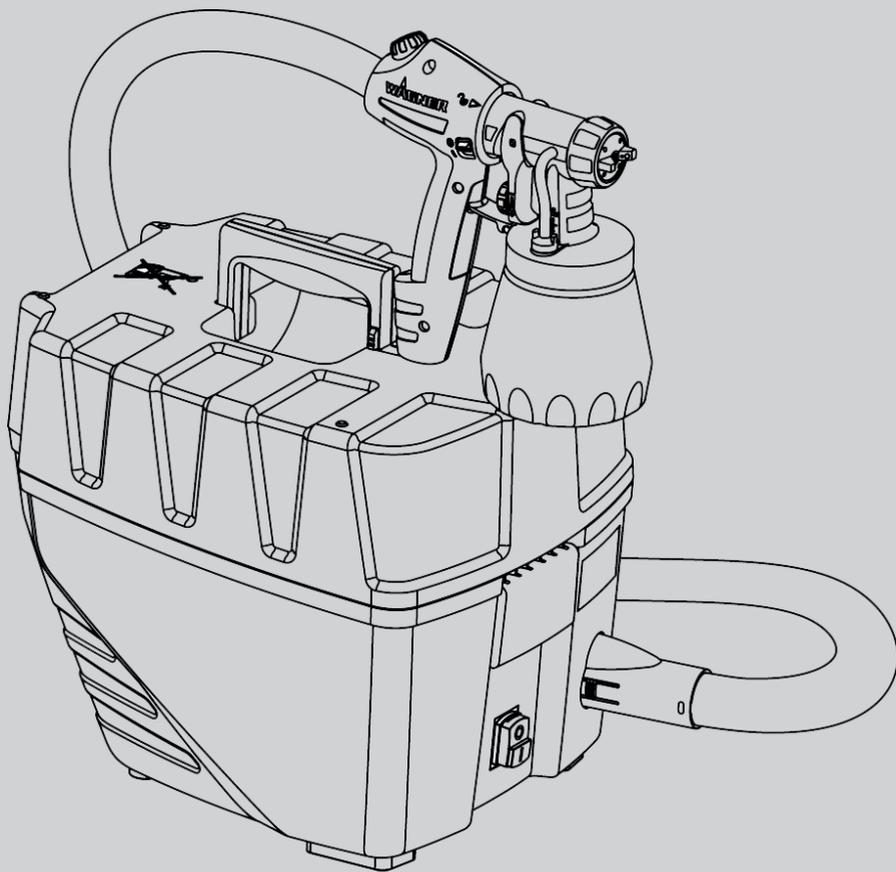







UNIVERSAL SPRAYER W 890 FLEXIO






ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОГО
РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ







RU


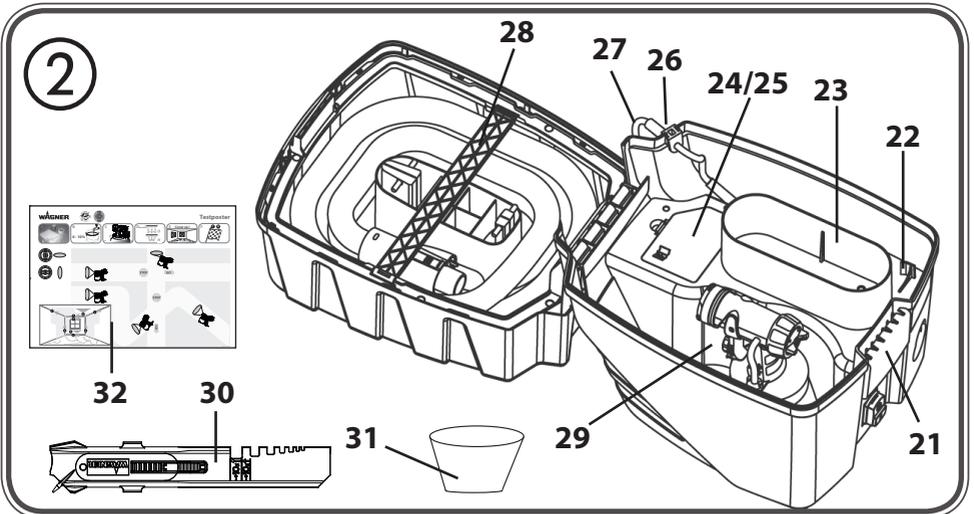
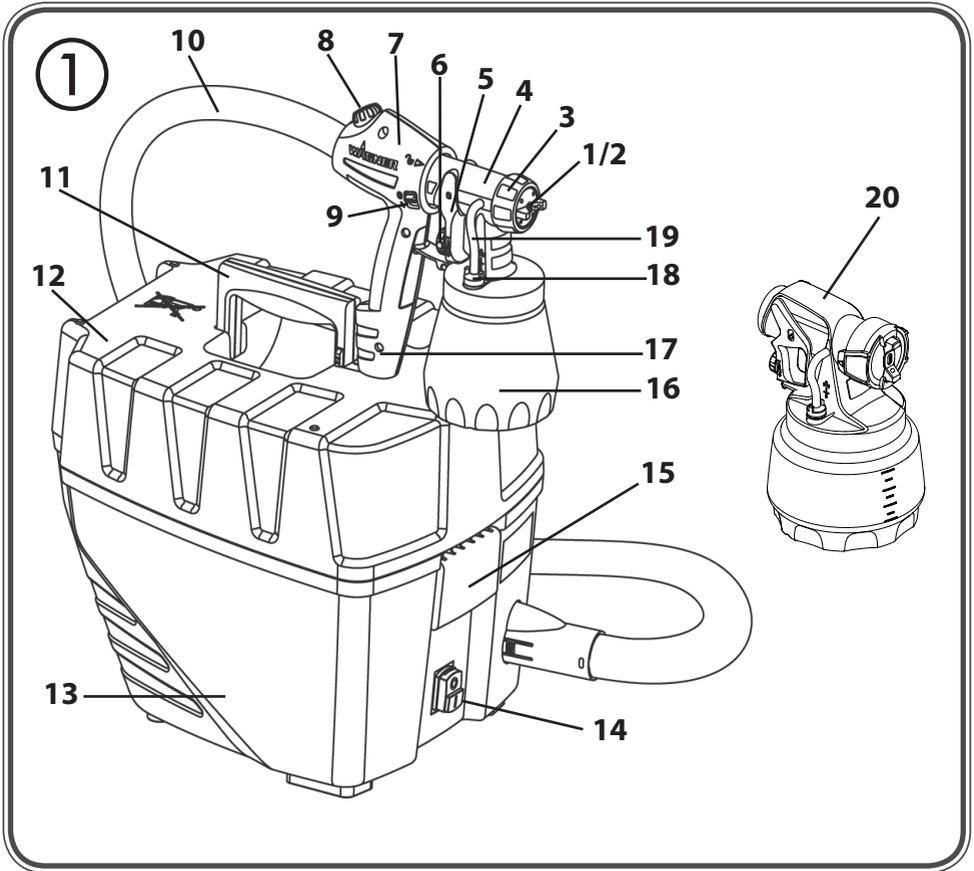


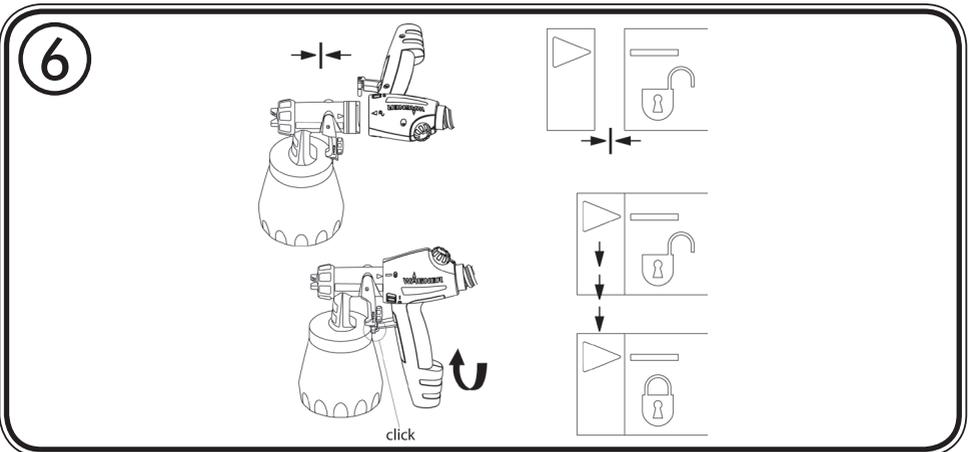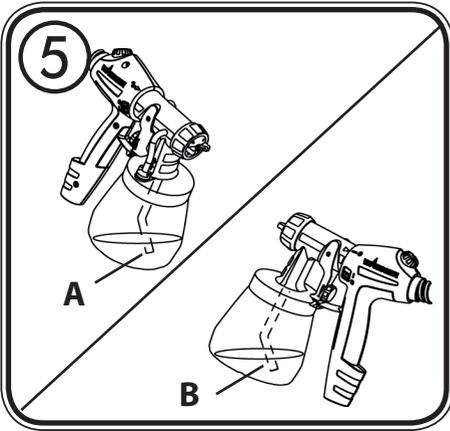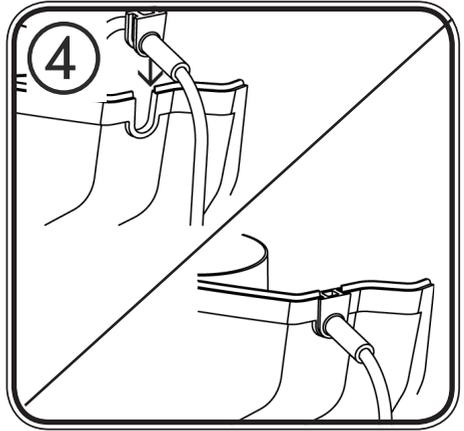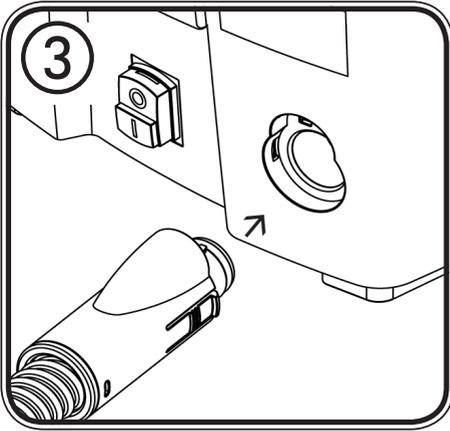

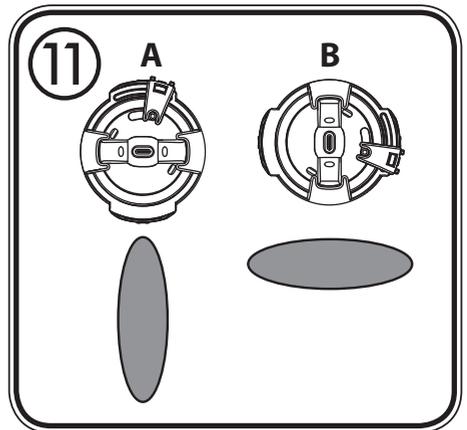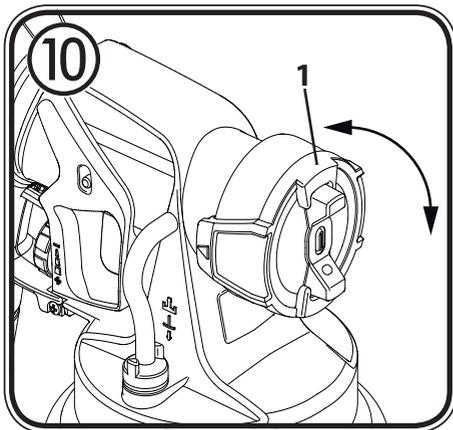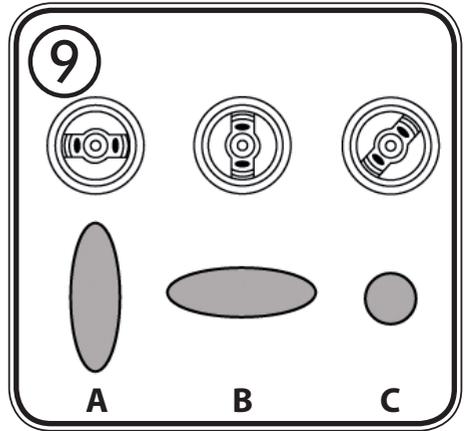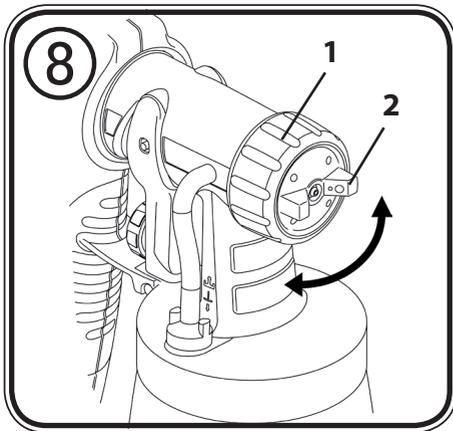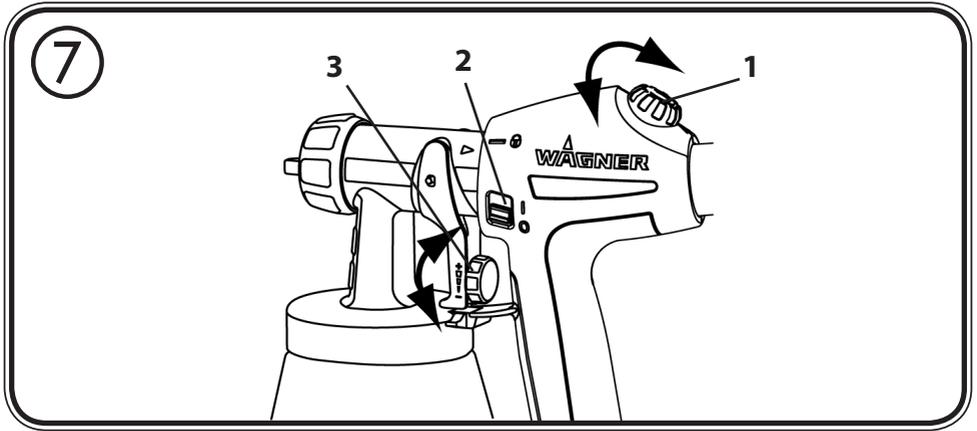


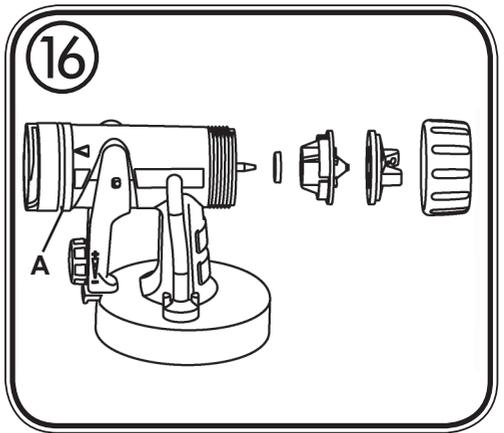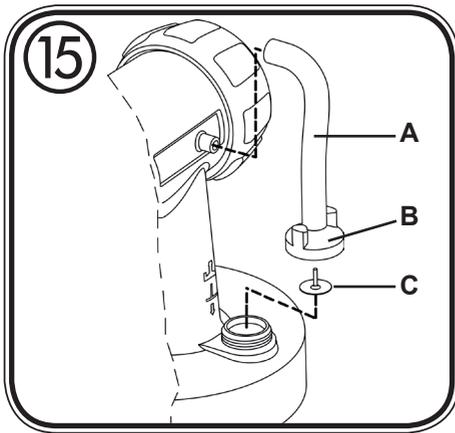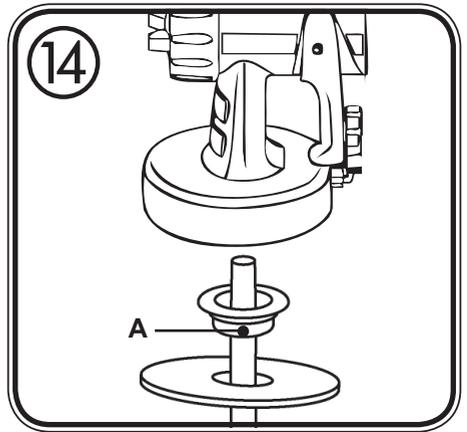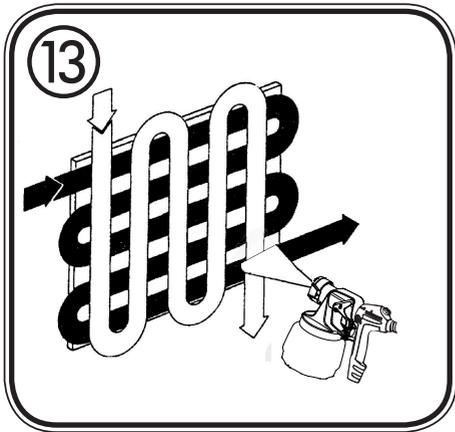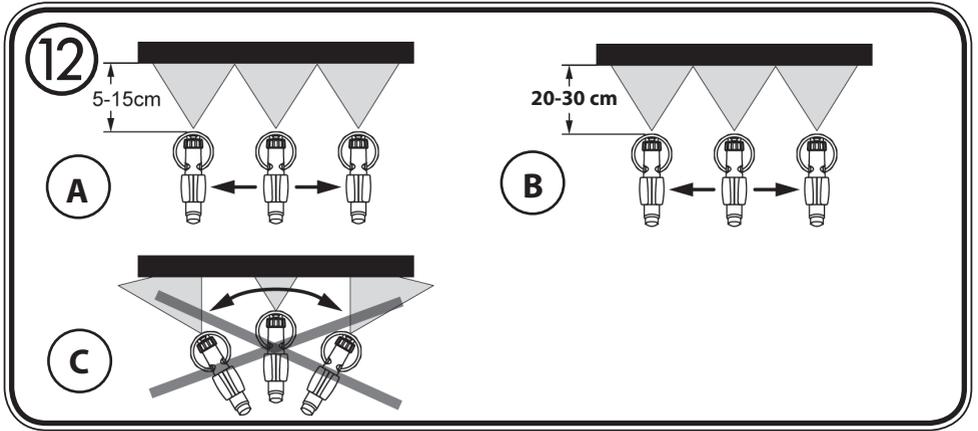

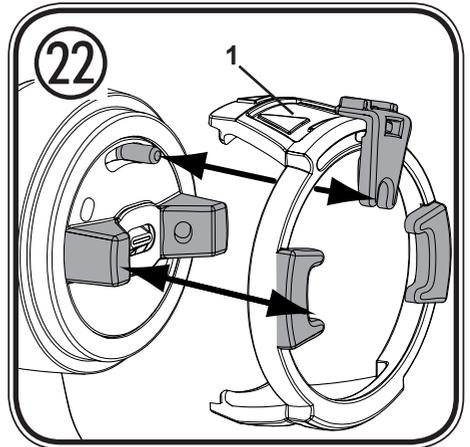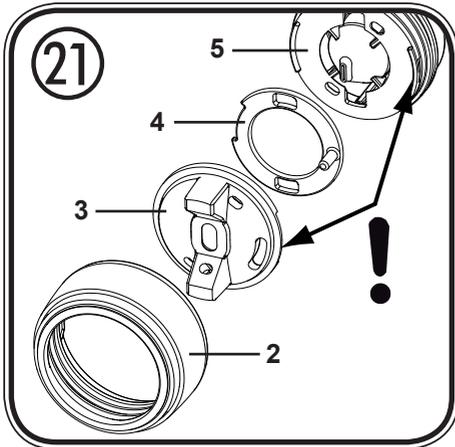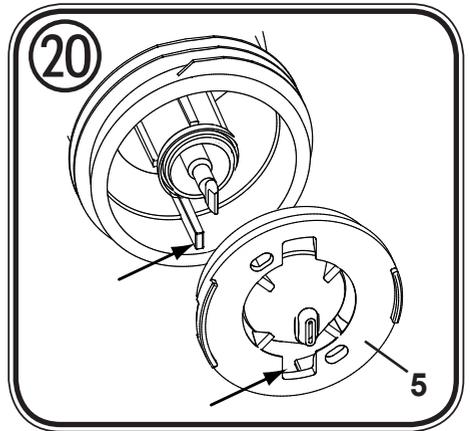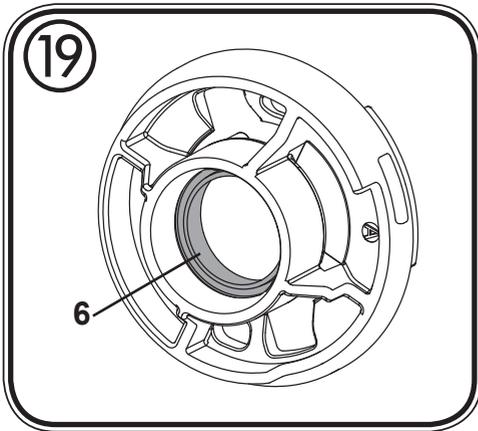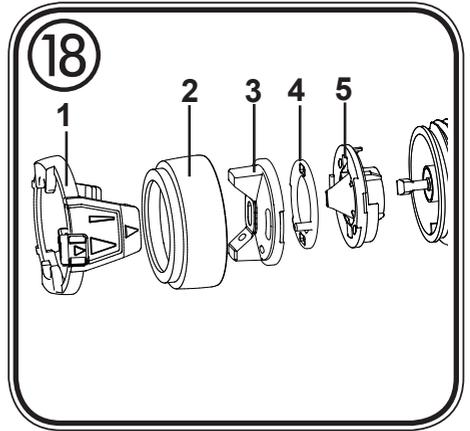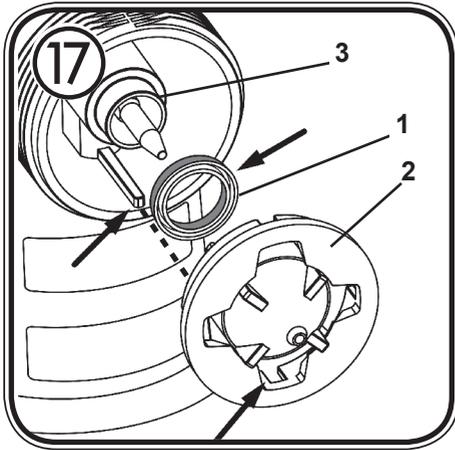

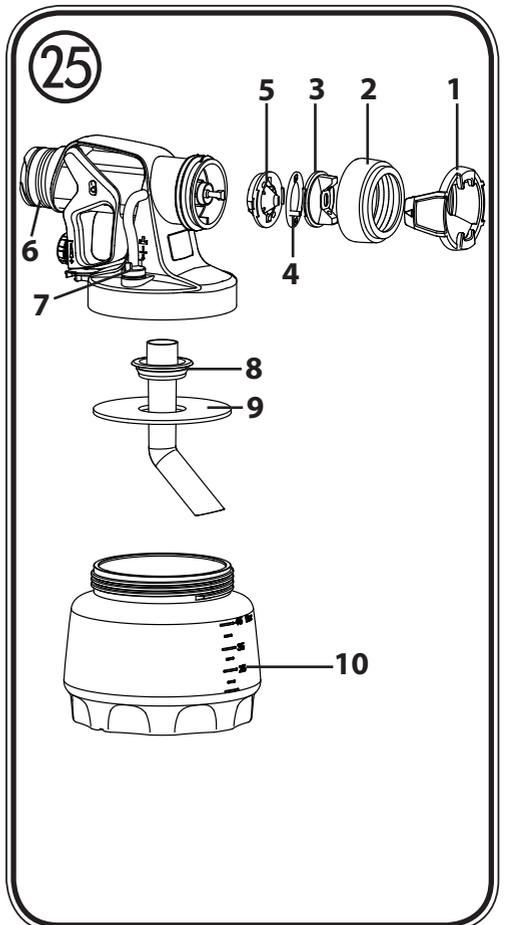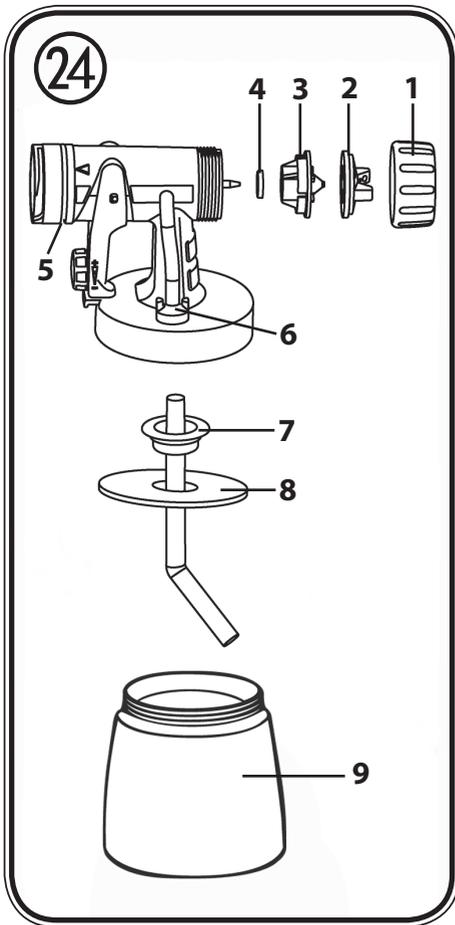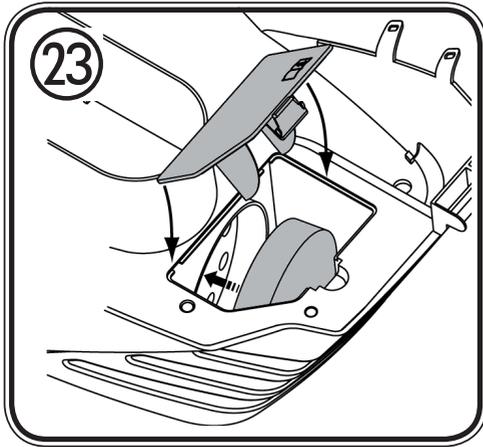

26

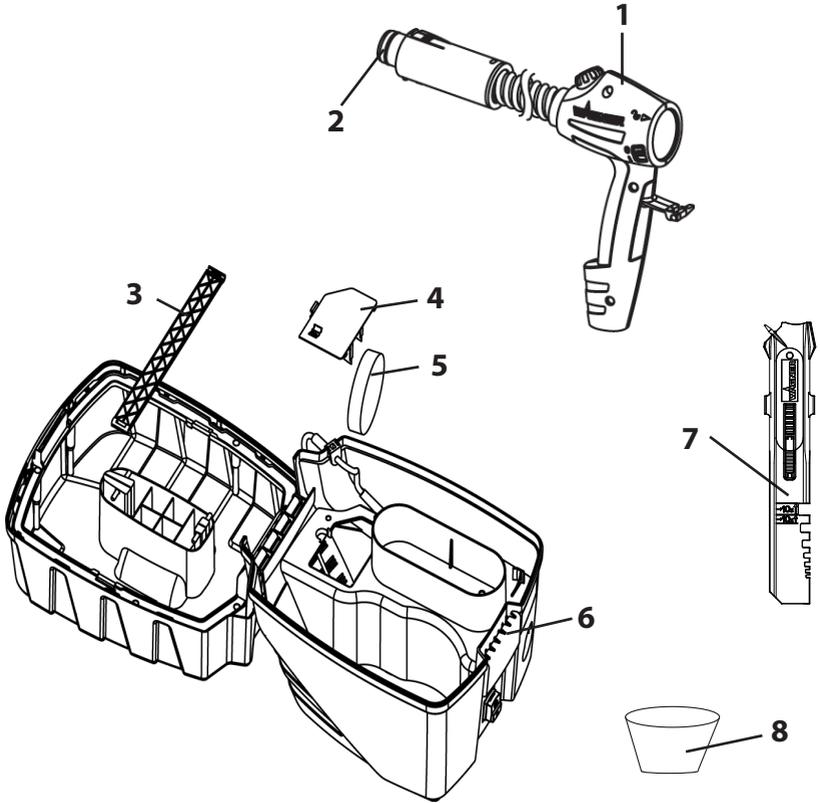

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВАМ ЗА ДОВЕРИЕ

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки «WAGNER»! Пожалуйста, перед вводом в эксплуатацию внимательно прочитайте инструкцию по использованию и соблюдайте предупреждения по безопасности. Храните инструкцию по использованию и приложите ее к изделию, если Вы когда-нибудь будете передавать его. По всем вопросам и пожеланиям мы всегда в Вашем распоряжении по указанному на обратной стороне телефону или на сайте в интернете www.m-p-l.ru.

Содержание

1. Объяснение использованных символов	2
2. Общие указания по безопасности	2
3. Указания по безопасности для пистолетов- распылителей.	5
4. Описание/Объем поставки	6
5. Область применения	7
6. Пригодные для использования материалы	7
7. непригодные для использования материалы.	8
8. Подготовка рабочего места (с красками внутренних стен).	8
9. Подготовка покрываемого материала	8
10. Ввод в эксплуатацию	9
11. Настройка желаемого характера распыления (распылительная насадка Standard)	10
12. Настройка желаемого характера распыления (распылительная насадка Wall Extra I-Spray)	10
13. Настройка количества материала (рис. 7, пункт 3).	11
14. Настройка количества воздуха (рис. 7, пункт 1).	11
15. Техника распыления.	11
16. Прерывание работы до 4 часов.	12
17. Выключение и чистка	12
18. Чистка распылительной насадки Standard.	13
19. Чистка распылительной насадки Wall Extra I-Spray	14
20. Уход	15
21. Хранение аппарата.	15
22. Запасные части.	15
23. Аксессуары	17
24. Защита окружающей среды	17
25. Важное замечание об ответственности за продукт!	17
26. Устранение неисправностей	17
27. Технические данные.	19

1. Объяснение использованных символов

	<p>Данный символ указывает на потенциальную опасность для Вас или для аппарата. Под данным символом Вы найдете важную информацию, как предотвратить повреждения для Вас и неисправности для аппарата.</p>
	<p>Опасность удара током</p>
	<p>Обозначает рекомендации по применению и другие полезные замечания</p>
	<p>Не следует садиться или вставать на устройство. Оно может сломаться.</p>
	<p>Аппараты и аксессуары, обозначенные данным символом, пригодны для распыления жидких материалов, таких как, например, лаки, лазури и специальные краски для стен. Если материал обозначен таким символом, он особенно хорошо подходит для применения с соответствующим аппаратом.</p>
	<p>Аппараты и аксессуары, обозначенные данным символом, пригодны для распыления вязких материалов, таких как, например, краски для внутренних стен (дисперсионные и латексные краски). Если материал обозначен таким символом, он особенно хорошо подходит для обработки соответствующим аппаратом.</p>

2. Общие указания по безопасности

Внимание! Необходимо прочитать все указания. Ошибки при соблюдении помещенных ниже указаний могут стать причиной удара током, пожара и/или тяжелых повреждений. Используемый далее термин «электроинструмент» относится к работающим от сети инструментам (с сетевым кабелем) и работающим от аккумулятора инструментам (без сетевого кабеля).



1. Безопасность рабочего места

а) Содержите Ваше рабочее место чистым и хорошо освещенным.

Беспорядок или неосвещенные рабочие зоны могут привести к несчастным случаям.

- b) Не работайте с аппаратом во взрывоопасных зонах, в которых находятся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** *Электроинструменты создают искры, от которых могут воспламениться пары или пыль.*
- c) Не допускайте в рабочую зону во время использования аппарата детей и других лиц.** *Если Вас отвлекут, Вы можете потерять контроль над аппаратом.*

2. Электробезопасность

- a) Соединительный штекер аппарата должен подходить к розетке. Штекер ни в коем случае нельзя изменять. Не используйте переходники вместе с заземленными аппаратами.** *Не изменявшиеся штекеры и подходящие розетки уменьшают риск удара током.*
- b) Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как, трубы, обогреватели, плиты и холодильники.** *Имеется повышенный риск поражения ударом тока, если Ваше тело заземлено.*
- c) Не допускайте, чтобы на аппарат попадал дождь или влага.** *Попадание воды в электроаппарат повышает риск удара током.*
- d) Не используйте кабель не по назначению, чтобы переносить, подвешивать аппарат или вытаскивать штекер за кабель из розетки. Держите кабель вдали от горячих мест, от масла, острых краев или от подвижных частей аппарата.** *Поврежденный или скрученный кабель повышает риск удара током.*
- e) Если Вы работаете с электроинструментом на открытом воздухе, используйте только удлинительные кабели, которые пригодны для работы на открытом воздухе.** *Применение пригодного для работы на открытом воздухе кабеля уменьшает риск электрического удара.*
- f) Если невозможно избежать эксплуатации аппарата во влажных условиях, используйте устройство защитного отключения.** *Применение устройства защитного отключения уменьшает риск электрического удара.*

3. Безопасность лиц

- a) Будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете, разумно относитесь к работе с электроинструментом. Не пользуйтесь аппаратом, если Вы устали или находитесь под воздействием допинга, алкоголя или медикаментов.** *Момент невнимательности при использовании аппарата может привести к серьезным повреждениям.*

b) Носите средства личной безопасности и всегда защитные очки.

Использование средств личной безопасности, таких как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, защитная каска или наушники, в зависимости от вида и использования электроинструмента, уменьшает риск повреждений.

c) Избегайте случайного включения. Убедитесь, что электроинструмент выключен, прежде чем подключить его к сети, поднять или перенести.

Если при переноске аппарата Вы поставите палец на выключатель или включенный аппарат подсоединяете к сети, это может привести к несчастному случаю.

d) Удалите настроечные инструменты или гаечные ключи, прежде чем включить аппарат. Инструмент или ключ, находящийся в работающей части аппарата, может привести к повреждениям.**e) Избегайте неестественного положения тела. Следите за устойчивостью и всегда сохраняйте равновесие. Благодаря этому Вы сможете лучше контролировать аппарат в неожиданных ситуациях.****f) Носите подходящую одежду. Не носите широкую одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки дальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.****4. Применение и обращение с электроинструментом****a) Не перегружайте аппарат. Используйте для соответствующей работы подходящий для этого электроинструмент. Подходящим электроинструментом Вам лучше и надежнее работать в указанном диапазоне мощности.****b) Не пользуйтесь электроинструментом с неисправным выключателем. Электроинструмент, который невозможно включить или выключить, опасен и должен быть отремонтирован.****c) Выключайте штекер из розетки, прежде чем настраивать аппарат, менять принадлежности или убирать аппарат. Эта мера предосторожности предотвращает случайный запуск аппарата.****d) Не используемые электроинструменты храните в недоступном для детей месте. Не давайте аппарат лицам, которые не знакомы с ним или не читали эти инструкции. Электроинструменты опасны, если они используются неопытными лицами.****e) Тщательно ухаживайте за аппаратом. Контролируйте, чтобы движущиеся**

части аппарата функционировали исправно и не заклинивались, чтобы части не были сломаны или повреждены, так чтобы не нарушалась работа аппарата. Поврежденные части до применения аппарата должны быть отремонтированы. Причиной многих несчастных случаев является ненадлежащий технический уход за электроинструментами.

f) Используйте электроинструмент, принадлежности, вставные инструменты и т.д. в соответствии с инструкциями к ним и так, как это предписано для этого специального типа аппарата. При этом учитывайте рабочие условия и выполняемую работу. Применение электроинструментов для других, чем предусмотрено, целей может привести к опасным ситуациям.

5. Сервис

a) Отдавайте свой аппарат в ремонт квалифицированному персоналу и только при помощи оригинальных запасных частей. Тем самым гарантируется, что сохраняется безопасность аппарата.

b) Если поврежден соединительный провод аппарата, он должен быть заменен изготовителем или его сервисной службой или лицом с подобной квалификацией, чтобы избежать повреждений.

3. Указания по безопасности для пистолетов-распылителей.



ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА!

Не храните легковоспламеняющиеся материалы в базовом устройстве! В основном корпусе разрешено хранить только такие материалы в контейнерах, которые плотно закрываются! Убирайте любой материал, который может протечь в основной корпус, дайте аппарату высохнуть полностью перед дальнейшим использованием! Не храните материалы, содержащие растворители в основном корпусе в процессе работы!

• **Внимание!** Носить средства защиты дыхания: красочный туман и пары растворителей вредны для здоровья. Работать только в хорошо проветриваемых помещениях или при искусственной вентиляции. Рекомендуется ношение рабочей одежды, защитных очков, наушников и перчаток.



ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ! Никогда не направлять распыляемую струю на людей или животных.



Обязательно заклеить розетки и переключатели.

Опасность электрического удара при попадании в них распыляемого материала!

- Пистолеты-распылители нельзя использовать для распыления горючих материалов.
- Пистолеты-распылители нельзя чистить горючими растворителями.

- Обратите внимание на опасности, которые могут возникнуть от распыляемого материала и обращайтесь также внимание на надписи на контейнерах или на указания, данные производителем материала.
- Ни в коем случае не распыляйте материалы, об опасностях которых Вы не осведомлены.
- В производственных помещениях, которые подпадают под предписание о взрывобезопасности, пистолеты-распылители использовать нельзя.
- Чтобы предотвратить опасность взрыва при распылительных работах, должна быть обеспечена хорошая естественная или искусственная вентиляция.
- При распылении рядом не должно быть источников воспламенения, таких как, например, открытый огонь, курение сигарет, искры, раскаленные провода и горячие поверхности.
- Следите за тем, чтобы аппарат не всасывал пары растворителя. Не распылять на аппарат!
- Пистолет-распылитель – не игрушка. Поэтому не разрешайте детям играть или заниматься пистолетом-распылителем.
- Перед проведением всех работ на пистолете-распылителе всегда вытаскивайте сетевую вилку из розетки.
- Покройте поверхности, на которые **не** должно производиться распыление. Обратите внимание, что, например, из-за ветра красочный туман может переноситься на большие расстояния и тем самым вызвать повреждения.
- Аппарат можно эксплуатировать только с исправным вентиляем. **Если краска поднимается в воздушный шланг (рис. 1, 19), аппарат больше не эксплуатировать!** Воздушный шланг, вентиль и мембрану демонтировать,
- вычистить и, возможно, заменить мембрану.
- Пистолет-распылитель не класть.

При использовании оригинальных принадлежностей и запчастей фирмы ВАГНЕР у Вас есть гарантия, что выполнены все предписания по безопасности.

4. Описание/Объем поставки

Описание/Объем поставки (рис. 1+2)	
1) Воздушный колпачок	2) Сопло
3) Накидная гайка	4) Распылительная насадка Standard
5) Спусковая скоба	6) Регулировка количества материала
7) Рукоятка пистолета	8) Регулировка количества воздуха
9) Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ	10) Воздушный шланг
11) Ручка для переноски	12) Крышка
13) Нижняя секция	14) Главный переключатель
15) Заглушка	16) Контейнер для краски
17) Ручка пистолета	18) Клапан
19) Вентиляционная трубка	20) Распылительная насадка Wall Extra I-Spray


Описание/Объем поставки (рис. 1+2)

21) Место подсоединения воздушного шланга	22) Крепеж для радиатора /крепление для спрей аксессуаров
23) Лоток для мелких запчастей	24) Крышка воздушного фильтра
25) Воздушный фильтр	26) Насадка кабеля
27) Силовой кабель	28) Фиксирующая деталь воздушного шланга
29) Отсек для распылительных насадок	30) Смешивающий стержень
31) Воронка для заполнения	32) Тренировочный постер
33) Запасная прокладка для сопла (Распылительная насадка Standard)*	34) Смазка (без рис.)*

* Находится в контейнере, перед вводом в эксплуатацию вынуть!

5. Область применения

С помощью W 890 можно обрабатывать многие материалы покрытия. В зависимости от материала покрытия должна использоваться соответствующая распылительная насадка:

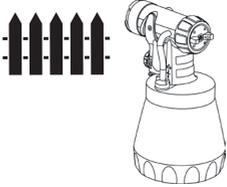Материал покрытия	Распылительная насадка
<p>Жидкие материалы покрытия: содержащие растворитель и водорастворимые лакокраски, глазури, грунтовки, 2-компонентные лаки, прозрачные лаки, покрывные лаки для транспортных средств, закрепители и средства защиты для древесины.</p> <p>Все материалы покрытия с красным логотипом Perfect Spray.</p>	<p>Standard</p> 
<p>Краска для внутренних стен (дисперсии и латексные краски)</p> <p>Все материалы покрытия с зеленым логотипом Perfect Spray</p>	<p>Wall Extra I-Spray</p> 

6. Пригодные для использования материалы

Краски внутренних стен (дисперсии и латексная краска)

Содержащие растворитель и водорастворимые лакокраски, глазури, грунтовки, 2-компонентные лаки, прозрачные лаки, покрывные лаки для транспортных средств, закрепители и средства защиты древесины.

7. непригодные для использования материалы

Материалы, которые содержат сильные наждачные компоненты, фасадная краска, щелочи и кислотосодержащие материалы покрытия.
Горючие материалы покрытия.

8. Подготовка рабочего места (с красками внутренних стен)



Розетки и выключатели обязательно заклеить. Опасность электрического удара вследствие попадания распыляемого материала! Покройте все поверхности и объекты, на которые не будет распыляться, или уберите их из рабочей зоны. За повреждения из-за красочного тумана (избыточное распыление) ответственность не принимается.



Силикатная краска при контакте разъедает стеклянные и керамические поверхности! Поэтому все такие поверхности должны быть полностью покрыты.



Обратите внимание на качество заклеивающей ленты. Для обоев и покрашенных грунтовок не используйте сильно приклеивающуюся ленту, чтобы избежать повреждений при ее удалении. Удаляйте липкую ленту медленно и равномерно; ни в коем случае рывками. Оставьте поверхности заклеенными только так долго, насколько это необходимо, чтобы при удалении как можно меньше осталось остатков ленты. Также обратите внимание на инструкции изготовителя липкой ленты.

9. Подготовка покрываемого материала

- Тщательно перемешайте материал в оригинальном контейнере. Для краски для внутренних стен для этого рекомендуется смесительное приспособление.



W 890 был разработан, чтобы можно было обрабатывать все имеющиеся на ранке краски неразбавленными. При гладких грунтовках и особенно тягучих такие краски следует разбавлять на 10%. Также при слишком грубом распылении или, даже при максимальной настройке, при слишком низкой подаче может потребоваться разбавление. Подробную информацию по отдельным материалам и максимально допустимом разбавлении Вы найдете в перечне технических данных изготовителя материала (например, в интернете).



Распыляемый материал, по крайней мере, комнатной температуры дает лучший результат распыления.

10. Ввод в эксплуатацию

Перед подключением к сети проверьте, что напряжение сети совпадает с указанными фирменными данными на табличке.



ВНИМАНИЕ! Не садитесь и не становитесь на аппарат. Есть вероятность, что он опрокинется/поломается!

1. Не забывайте носить ручку для переноски в крышке до момента открытия крышки. С этой целью, нажмите блокирующие устройства на обеих сторонах крышки.
2. Откройте крышку корпуса (рисунок 1, пункт 15) и разверните крышку аппарата. Откройте фиксирующую деталь воздушного шланга (Рисунок 2, пункт 28). Снимите воздушный шланг и подсоедините его к устройству соединения (Рисунок 3). Снова защелкните фиксирующую деталь.
3. Раскрутите сетевой кабель и установите фиксирующую втулку кабеля в паз (рисунок 4).



ВНИМАНИЕ! Не закрывайте плотно крышку, если фиксирующая втулка кабеля не установлена правильно. В этом случае вы можете повредить кабель!

4. Снимите принадлежности распылителя с лотка. Отсоедините контейнер от принадлежности распылителя.
5. Выровняйте вертикальную трубку (рисунок 5)
Если вертикальная трубка расположена правильно, содержимое контейнера можно распылить практически без остатка.
При работе с лежащими предметами: Подвиньте вертикальную трубку вперед (Рисунок 5А).
При работе с подвесными объектами: Подвиньте вертикальную трубку назад (Рисунок 5В).




Для упрощения покрытия потолков и лежащих объектов мы рекомендуем удлинитель рукоятки HVLP длиной 60 см. (№ для заказа 2361756).

6. Поставьте контейнер на лист бумаги, налейте подготовленный материал покрытия и плотно закрутите контейнер на принадлежность пистолета-распылителя.
7. Соедините между собой переднюю часть пистолета-распылителя и ручку пистолета (Рисунок 6).
8. Закройте крышку аппарата и вытяните ручку для переноски наверх. Теперь открывается доступ к держателю пистолета.
9. Установите пистолет – распылитель на держателе на аппарате.
10. Устанавливайте аппарат только на ровную и чистую поверхность. В противном случае, пистолет может втянуть пыль и подобные материалы.
11. Включите главный переключатель на аппарате (Рисунок 1, пункт 14)
12. Вытащите пистолет – распылитель из держателя и направьте на объект, предназначенный для покраски.
13. Нажмите переключатель «Вкл.» / «Выкл.» (ON/OFF) находящийся на ручке пистолета. (Рисунок 7, пункт 2).



Прилагаемый тренировочный постер идеально подходит для, чтобы ознакомиться с обслуживанием пистолета-распылителя. После этих первых попыток распыления целесообразно провести тест распыления на картоне или подобном основании, чтобы определить количество воздуха и материала для оптимального характера распыления. Подробную информацию по этим настройкам Вы найдете в следующих главах 11 – 14.

11. Настройка желаемого характера распыления (распылительная насадка Standard)

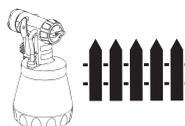

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность повреждения! Никогда во время регулировки воздушного колпачка не тяните спусковую скобу.

При слегка ослабленной накидной гайке (рис. 8, 1) повернуть воздушный колпачок (2) в нужное положение для распыления (стрелка). После этого накидную гайку снова затянуть.

Рис. 9 А = вертикальная плоская струя → для горизонтального нанесения краски

Рис. 9 В = горизонтальная плоская струя → для вертикального нанесения краски

Рис. 9 С = круглая струя → для углов и краев, а также для трудно доступных поверхностей

12. Настройка желаемого характера распыления (распылительная насадка Wall Extra I-Spray)




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность повреждения! Никогда во время регулировки воздушного колпачка не тяните спусковую скобу.

Вращением регулировочного кольца (рис. 10,1) можно настроить 2 различных формы распыляемой струи.

Рис. 11 А = вертикальная плоская струя → для горизонтального нанесения краски

Рис. 11 В = горизонтальная плоская струя → для вертикального нанесения краски

Также с помощью регулировочной рукоятки можно переключаться между режимом использования широкой (▷) и компактной (▷) струи распыления.

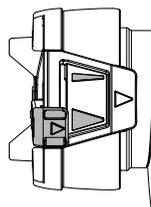

13. Настройка количества материала (рис. 7, пункт 3)

Количество материала установить вращением регулятора на спусковой скобе пистолета.

- вращать влево → Меньшее количество материала
- + вращать вправо → Большее количество материала

14. Настройка количества воздуха (рис. 7, пункт 1)

В зависимости от вязкости (жидкость) распыляемого материала и свойств покрываемого объекта может быть целесообразно менять количество воздуха. Очень жидкие материалы (как например, водные глазури) не должны распыляться с максимальным количеством воздуха. Рекомендуется уменьшить количество воздуха и тем самым уменьшить распыляемый туман. Также рекомендуется использовать специальные распылительные насадки для малого количества и нагревательных элементов/ распылительные насадки для специального распыления (принадлежности).

- вращать вправо → Меньшее количество воздуха
- + вращать влево → Большее количество воздуха

15. Техника распыления



Результат распыления в значительной мере зависит от того, насколько гладкой и чистой была поверхность перед распылением. Поэтому предварительно тщательно обработайте поверхность и не допускайте попадания на нее пыли.

- Закрыть поверхность, на которую не будет проводиться распыление.
- Резьбовые соединения или т.п. на объекте распыления закрыть.



Важно: начинать с края поверхности распыления. Сначала начать с движения распыления и затем нажать на спусковую скобу. Избегать перерывов в пределах одной поверхности распыления.

- Движение распыления следует делать не от кистевого сустава, а от плеча. Таким образом, во время процесса распыления обеспечивается всегда одинаковое

расстояние между пистолетом-распылителем и поверхностью. Выбирайте расстояние 5 -15 см в зависимости от нужной ширины струи распыления. При обработке краски для внутренних стен расстояние должно составлять ок. 20 – 30 см.

Рис. 12 А/12 В: ПРАВИЛЬНО равномерное расстояние от объекта

Рис. 12 С: НЕПРАВИЛЬНО неравномерное расстояние дает неравномерное нанесение краски

- Двигайте пистолет-распылитель равномерно поперек или вверх и вниз, в зависимости от настройки характера распыления.
- Равномерное перемещение пистолета обеспечивает единое качество поверхности.
- При появлении материала для покрытия на сопле и воздушном колпачке обе детали прочистить растворителем или водой.



При плохо покрывающей краске или сильно впитывающей грунтовке распыляйте «перекрестным ходом» (рис. 13).



Краску для внутренних стен в интенсивных тонах наносить, как минимум, два раза (первый слой сначала оставить для просыхания). Тем самым достигается покрывающее нанесение.

16. Прерывание работы до 4 часов

- Аппарат выключить.
- При длительных паузах сначала выпустить воздух из контейнера, открыв его на короткое время, а затем закрыть.
- После перерыва в работе вычистить отверстия сопла.
- При обработке 2-компонентных лаков аппарат сразу вычистить.

17. Выключение и чистка

Надлежащая чистка является предпосылкой для исправной работы аппарата для нанесения краски. Если чистка не проводилась или проводилась не надлежащим образом, требования по гарантии не принимаются.

1. Выключить аппарат. При длительных паузах и по окончании работы выпустить воздух из контейнера. Это можно сделать, открыв ненадолго и снова закрыв контейнер, или нажатием спусковой скобы и спусканием краски в оригинальную бочку.
2. Разобрать пистолет. Крючок (рис. 6 «клик») легко отжать вниз. Переднюю часть и заднюю часть пистолета повернуть относительно друг друга и разъединить.

ВНИМАНИЕ! Запрещено держать пистолет за ручку под водой или погружать его в жидкости. Вытирайте корпус только влажной тряпкой.

- 3) Отвернуть контейнер. Оставшийся покрывной материал спустить в резервуар с материалом.
- 4) Контейнер и подающую трубу предварительно вычистить кисточкой. Прочистить


вентиляционное отверстие. (Рис. 14, А).

- 5) В контейнер залить воду или растворитель. Контейнер привинтить.

Для чистки не пользуйтесь горючими материалами.

- 6) Снова собрать пистолет (рис. 6).
 7) Аппарат включить и воду или растворитель выпустить в резервуар или на тряпку.
 8) Вышеописанный процесс повторять, пока из сопла не будет выходить прозрачная вода или растворитель.
 9) Аппарат выключить и разобрать пистолет. Пистолет разобрать. Крючок (рис. 6 «клик») легко отжать вниз. Переднюю часть и заднюю часть пистолета повернуть относительно друг друга и разъединить.

18. Чистка распылительной насадки Standard

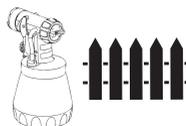

- 1) Отвернуть контейнер и опорожнить. Вытащить подающую трубу с прокладкой контейнера.

ВНИМАНИЕ! Прокладки, мембрану и отверстия сопла или отверстия для воздуха пистолета-распылителя никогда не чистить острыми металлическими предметами. Воздушный шланг и мембрана только условно устойчивы к растворителю. Никогда не класть в растворитель, а только протирать.

- 2) Если воздушный шланг (рис. 15, А) загрязнился внутри, вытащить его сверху от корпуса пистолета. Навинтить крышку вентиля (В). Вынуть мембрану (С). Все части тщательно вычистить.
 3) Отвернуть накидную гайку, снять воздушный колпачок и сопло. Воздушный колпачок, прокладку сопла и сопло вычистить кисточкой и растворителем или водой. (Рис. 16).
 4) Пистолет-распылитель и контейнер вычистить снаружи салфеткой, смоченной растворителем или водой.
 5) Части снова собрать (см. «Сборка»).

Сборка

Аппарат можно эксплуатировать только с исправной мембраной (рис. 15, С).

- 1) Мембрану (рис. 15, С) штифтом вверх установить на нижнюю часть вентиля. Для этого смотри маркировку на корпусе пистолета.
 2) Осторожно надеть крышку вентиля (рис. 15, В) и завернуть.
 3) Воздушный шланг (рис. 15, А) надеть на крышку вентиля и ниппель на корпусе пистолета.
 4) Установить уплотнение форсунки (рис. 17, 1) поверх иглы (3), при этом канавка (шлиц) должна быть обращена наружу.
 5) Сопло (рис. 17, 2) надеть на корпус пистолета и вращением найти правильное положение.
 6) Надеть на сопло воздушный колпачок и затянуть накидной гайкой.

- 7) Прокладку контейнера снизу надеть на подающую трубу и продвинуть над фланцем. При этом слегка поворачивать прокладку контейнера.
- 8) Подающую трубу с прокладкой контейнера вставить в корпус пистолета.

19. Чистка распылительной насадки Wall Extra I-Spray



- 1) Отвернуть контейнер и опорожнить. Вытащить подающую трубу с прокладкой контейнера.

ВНИМАНИЕ! Прокладки, мембрану и отверстия сопла или отверстия для воздуха пистолета-распылителя никогда не чистить острыми металлическими предметами. Воздушный шланг и мембрана только условно устойчивы к растворителю. Никогда не класть в растворитель, а только протирать.

- 2) Если воздушный шланг (рис. 15, А) загрязнился внутри, вытащить его сверху от корпуса пистолета. Навинтить крышку вентиля (В). Вынуть мембрану (С). Все части тщательно вычистить.
- 3) Регулировочное кольцо (рис. 18,1) осторожно снять с накидной гайки (2).
- 4) Отвернуть накидную гайку (рис. 18, 2), снять воздушный колпачок (3), воздушный экран (4) и сопло (5). Воздушный колпачок, прокладку сопла и сопло вычистить кисточкой и растворителем или водой.
- 5) Пистолет-распылитель и контейнер вычистить снаружи салфеткой, смоченной растворителем или водой.
- 6) Части снова собрать (см. «Сборка»).

Сборка

Аппарат можно эксплуатировать только с исправной мембраной (рис. 15, С).

- 1) Мембрану (рис. 15, С) **штифтом вверх** установить на нижнюю часть вентиля. Для этого смотри маркировку на корпусе пистолета.
- 2) Осторожно надеть крышку вентиля (рис. 15, В) и завернуть.
- 3) Воздушный шланг (рис. 15, А) надеть на крышку вентиля и ниппель на корпусе пистолета.
- 4) Проверить уплотнение сопла (рис. 19, 6).
- 5) Сопло (рис. 20, 5) вырезом вниз надеть на корпус пистолета.
- 6) Установите воздушный экран (рис. 21, 4) в крышку пневмоцилиндра (3). Установите оба этих элемента на форсунку (5) и зафиксируйте соединительной гайкой (2).
- 7) Расположить регулировочное кольцо (рис. 22, 1) так, чтобы оно вошло в зацепление с двумя "рожками" на распылительной насадке, а красный регулировочный рычаг сел на штифт.
- 8) Прокладку контейнера снизу надеть на подающую трубу и продвинуть по фланцу, при этом слегка поворачивать прокладку контейнера.
- 9) Подающую трубу с прокладкой контейнера вставить в корпус пистолета.

20. Уход



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещено использовать аппарат без воздушного фильтра; грязь может попасть внутрь аппарата и затруднить его функции. Запрещено хранить любые предметы в отсеке воздушного фильтра

Замените воздушный фильтр, если он загрязнился. Вытащите вилку из сетевой розетки. Откройте крышку отсека воздушного фильтра (Рисунок 23). Вставьте новый фильтр в отсек. Закройте крышку отсека воздушного фильтра.

Для того, чтобы собрать пистолет более легко, нанесите смазку (поставляется в комплекте) на кольцевую прокладку на принадлежность распылителя (Рисунок 24, пункт 5 и Рисунок 25, пункт 6) на кольцевую прокладку разъёмного соединения шланга подачи воздуха (Рисунок 26, пункт 2).

21. Хранение аппарата


Снимите шланг и при хранении аппарата, закройте сначала ручку для переноски пистолета- распылителя.

22. Запасные части

**Список запасных частей:
распылительной насадки Standard (рис. 24)**

Поз.	Наименование	Заказ №
	Распылительная насадка Standard в комплекте с контейнером 600 мл	2365 054
1	Накидная гайка	2362 873
2	Воздушный колпачок	2362 877
3	Сопло	2362 878
4	Прокладка сопла	0417 706
5	Уплотнительное кольцо круглого сечения распылительной насадки	2362 875
6	Воздушный шланг, крышка вентиля, мембрана	2304 027
7	Подающая труба (Нет маркировки или R)* Подающая труба (Маркировка AR)*	2362 876 2367 410
8	Прокладка контейнера (Нет маркировки или R)* Прокладка контейнера (Маркировка AR)*	2323 039 2370 527
9	Контейнер (600 мл) с крышкой	0414 906

* Проверьте перед заказом, имеется ли внизу на внутренней стороне Вашей распылительной насадки маркировка. Для этого отверните резервуар и снимите уплотнение резервуара.

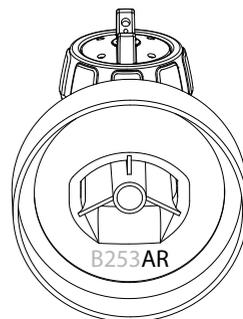

**Список запасных частей:
распылительной насадки Wall Extra I-Spray (рис. 25)**

Поз.	Наименование	Заказ №
	Распылительная насадка Wall Extra в комплекте с контейнером 1300 мл	2361 746
1	Кольцо для регулировки распыляемой струи	2353 697
2	Накидная гайка	2353 698
3	Воздушный колпачок	2363 208
4	Воздушный экран	2362 886
5	Сопло	2367 899
6	Уплотнительное кольцо круглого сечения распылительной насадки	2362 875
7	Воздушный шланг, крышка вентиля, мембрана	2304 027
8	Подающая труба	2328 922
9	Прокладка контейнера	2328 919
10	Контейнер (1300 мл) с крышкой (только для распылительной насадки Wall Extra)	2305 155

Список запасных частей: W 890 Flexio (рис. 26)

Поз.	Наименование	Заказ №
1	Ручка пистолета с воздушным шлангом	2365 056
2	Кольцевая прокладка воздушного шланга	2362 882
3	Фиксирующая деталь воздушного шланга	2362 883
4	Крышка отсека воздушного фильтра	2362 884
5	Воздушный фильтр	0420 702
6	Заглушка	2365 063
7	Стержень для перемешивания	2304 419
8	Воронка для заполнения (3 шт.)	2304 028
	Смазка	2315 539

23. Аксессуары

Система CLICK&PAINT предлагает вместе с другими распылительными насадками и принадлежностями нужный инструмент для любой работы.

Более подробная информация по спектру продукции ВАГНЕР для ремонта на сайте www.m-p-l.ru

24. Защита окружающей среды



Аппарат вместе с принадлежностями и упаковкой должен повторно использоваться с экологически рациональной точки зрения. Не бросайте аппарат при утилизации в бытовой мусор. Поддержите защиту экологии и поэтому сдайте аппарат в местную службу утилизации или проконсультируйтесь в специализированной службе сбыта. Остатки краски и растворителя нельзя сбрасывать в канализацию, вентиляционную систему или в бытовой мусор. Их нужно утилизировать как специальный мусор отдельно. По этому поводу обратите внимание на упаковку изделия.

25. Важное замечание об ответственности за продукт!

На основании предписания ЕС с 01.01.1990 изготовитель отвечает только в том случае за свой продукт, если все детали произведены изготовителем или были допущены им, или если аппарат был правильно смонтирован и правильно эксплуатировался. При использовании принадлежностей и запчастей другого производства ответственность полностью или частично снимается.

26. Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Устранение
Из сопла материал для покрытия не поступает	• Сопло закупорилось	→ Прочистить
	• Регулятор количества материала слишком далеко повернут влево (-)	→ Повернуть вправо (+)
	• Нет давления в контейнере	→ Подтянуть контейнер
	• Резервуар пустой	→ Заполнить
	• Отсоединилась подающая труба	→ Вставить
	• Закупорилась подающая труба	→ Прочистить
	• Закупорилось вентиляционное отверстие (рис. 14, А)	→ Прочистить

Неисправность	Причина	Устранение
Материал для покрытия подкапывает из сопла	<ul style="list-style-type: none"> • Собирается материал покрытия на воздушном колпачке, сопле или игле • Сопло ослабло • Износилась прокладка сопла • Сопло износилось 	<ul style="list-style-type: none"> → Прочистить → Подтянуть накидную гайку → Заменить → Заменить
Слишком грубое распыление	<ul style="list-style-type: none"> • Слишком большое количество материала Винт регулировки количества материала слишком далеко повернут вправо • Загрязнилось сопло • Материал для покрытия слишком густой • Создается слишком низкое давление в резервуаре • Сильно загрязнен воздушный фильтр • Слишком мало воздуха 	<ul style="list-style-type: none"> → Винт регулировки количества материала повернуть влево (-) → Прочистить → Разбавить → Резервуар подтянуть → Заменить → Регулятор количества воздуха повернуть влево (+)
Распыляемая струя пульсирует	<ul style="list-style-type: none"> • Материал для покрытия в контейнере заканчивается • Износилась прокладка сопла • Сильно загрязнен воздушный фильтр 	<ul style="list-style-type: none"> → Добавить → Заменить → Заменить
Потеки материала для покрытия	<ul style="list-style-type: none"> • Нанесено слишком много материала 	<ul style="list-style-type: none"> → Винт регулировки количества материала повернуть влево (-)
Слишком много тумана распыляемого материала (избыточное распыление)	<ul style="list-style-type: none"> • Слишком большое расстояние до объекта для распыления • Нанесено слишком много распыляемого материала • Слишком большое количество воздуха 	<ul style="list-style-type: none"> → Уменьшить расстояние для распыления → Винт настройки количества материала повернуть влево (-) → Регулятор количества воздуха повернуть вправо (-)

Неисправность	Причина	Устранение
Ширину струи распыления нельзя отрегулировать	<ul style="list-style-type: none"> • Регулировочное кольцо не подсоединено к штифту крышки пневмоцилиндра • Засорился воздушный экран 	<ul style="list-style-type: none"> → Подсоедините регулировочное кольцо и штифт → Разберите и почистите головку распылителя
Краска в воздушном шланге	<ul style="list-style-type: none"> • Загрязнилась мембрана • Дефект мембраны 	<ul style="list-style-type: none"> → Прочистить мембрану → Заменить мембрану
Плохая кроющая способность на стене	<ul style="list-style-type: none"> • Распыляемый материал слишком холодный • Слишком сильно всасывающая грунтовка или краска с плохой кроющей способностью • Слишком большое расстояние 	<ul style="list-style-type: none"> → Распыляемый материал изначально должен быть комнатной температуры → Распылять перекрестным ходом (рис. 13) → Ближе к объекту

27. Технические данные

Технические данные	
Макс. вязкость: Краска для внутренних стен Лаки, глазури, и т.д.	4000 мПа с 170 DIN-s
Макс. подаваемое количество: Краска для внутренних стен Лаки, глазури, и т.д.	400 мл/мин 200 мл/мин
Напряжение:	230 В~, 50 Гц
Потребляемая мощность:	630 Вт
Мощность распыления:	200 Вт
Двойная изоляция:	<input type="checkbox"/>
Звуковая нагрузка*:	72 дБ (А); коэффициент погрешности = 4 дБ (А)
Уровень шума*:	85 дБ (А); коэффициент погрешности = 4 дБ (А)
Уровень вибрации*:	< 2,5 м/с ² ; оэффициент погрешности = 1,5 м/с ²
Длина воздушного шланга:	3,5 м
Gewicht	6,6 кг

* Измерено согласно EN 60745-1

Информация по уровню вибрации

Указанный уровень вибрации измерен стандартным методом испытаний и может применяться для сравнения электроинструментов.

Уровень вибрации служит также для вводной оценки вибрационной нагрузки.

Внимание! Величина производимой вибрации во время фактического использования электроинструмента может отличаться от указанной величины в зависимости от способа и рода использования электроинструмента. Необходимо определить меры безопасности для защиты обслуживающего персонала, которые основываются на оценке воздействия во время фактических условий применения (при этом следует учесть все компоненты рабочего цикла, например, время, в течение которого электроинструмент отключен, и то время, когда он включен, но работает без нагрузки).

3+1 года гарантии

Срок гарантии составляет 3 года со дня продажи (кассовый чек). Он дополнительно продлевается на 12 месяцев, если в течение 4-х недель после покупки устройство регистрируется в интернете на странице www.wagner-group.com/3plus1. Регистрация возможна только в том случае, если покупатель соглашается с сохранением вводимых им данных. Гарантийное обслуживание ограничивается бесплатным устранением недостатков, явно связанных с применением небезупречного материала при производстве или дефектами сборки, либо бесплатной заменой неисправных частей. Применение или ввод в эксплуатацию, а также самостоятельно выполняемые монтаж или ремонт, не указанные в нашем руководстве по эксплуатации, исключают предоставление гарантии. Подверженные износу части также исключены из гарантии. Гарантийное обслуживание исключает коммерческое применение изделия. Мы безоговорочно сохраняем за собой право на предоставление гарантийного обслуживания. Гарантия теряет свою силу, если изделие вскрывалось другими лицами, кроме персонала службы сервиса WAGNER. Повреждения при транспортировке, работы по техобслуживанию, а также повреждения и неисправности вследствие недостаточного техобслуживания не подпадают под действие гарантии. Подтверждением приобретения изделия при обращении за предоставлением гарантийного обслуживания является предъявление оригинального чека. Насколько позволяет закон, нами исключается всякая ответственность за любого рода ущерб жизни и здоровью людей, материальный или косвенный ущерб, в частности, если изделие использовалось в иных целях, отличных от указанных в руководстве по эксплуатации, вводилось в эксплуатацию или обслуживалось или самостоятельно ремонтировалось неспециалистом не в соответствии с нашим руководством по эксплуатации. Ремонтные или восстановительные работы, выходящие за рамки указанных в настоящем руководстве по эксплуатации, производятся на заводе-изготовителе. В гарантийном случае или при необходимости ремонта обращаться в соответствующий пункт продажи.

На гарантийный ремонт фирменных устройств WAGNER

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК – 36 МЕСЯЦЕВ	
Фирма-продавец	
Адрес фирмы-продавца	
Телефон фирмы-продавца	
Исправное изделие в полном комплекте, с инструкцией по эксплуатации получил; с условиями гарантии и сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.	
Подпись покупателя	

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели фирменное устройство WAGNER, изготовленное и испытанное в соответствии с высочайшими стандартами качества.

Перед использованием данного изделия мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с правилами, изложенными в руководстве по эксплуатации.

Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенное Вами устройство гарантию сроком на 3 года со дня его продажи.

Предоставленная гарантия действительна на территории стран СНГ на следующих условиях:

1. Изделие должно быть приобретено на территории стран СНГ и использовано в соответствии с правилами изложенными в руководстве по эксплуатации.
2. Гарантийное обслуживание производится уполномоченной сервисной организацией ООО "Мефферт Полилюкс".
3. Гарантийный период на основное изделие, а также на комплектующие с ограниченным сроком гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте. Соответствующая информация о произведенном гарантийном обслуживании должна вписываться в данный гарантийный талон представителями уполномоченной сервисной организации, выполнившей ремонт, сразу же после его завершения.
4. В случае, если гарантийный ремонт устройства выполнялся посредством замены составной его части, на них предоставляется гарантия сроком на один месяц, исчисляемая со дня выдачи устройства покупателю.
5. Изготовитель может быть освобожден от ответственности за недостатки товара, возникшие после передачи товара покупателю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения изделия, действий третьих лиц или непреодолимой силы, и, в частности, за недостатки, возникшие вследствие нарушения следующих правил пользования: (1) внесение в конструкцию изделия любых изменений, которые не были официально одобрены фирмой WAGNER, (2) подключение каких-либо устройств, применение совместно с изделием дополнительных аксессуаров и расходных материалов иных, чем те, которые рекомендованы к применению фирмой WAGNER.

6. Настоящая гарантия является дополнением к конституционным и иным правам покупателей и ни в коей мере не ограничивает их.

Для удобства сервисного обслуживания и удовлетворения иных предусмотренных законодательством Ваших требований настоятельно рекомендуем Вам в течение всего срока эксплуатации устройства сохранять поставляемую вместе с изделием сопроводительную документацию (данный гарантийный талон, инструкцию по эксплуатации и т.д.), а также документы. Подтверждающие факт заключения договора купли-продажи (кассовый чек, товарная накладная и т.д.)



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Изделие		Печать фирмы-продавца
Модель		
Серийный номер		
Дата продажи		
Фирма-продавец		
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК – 36 МЕСЯЦЕВ		

Заполняется фирмой-продавцом

----- линия отреза -----



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Изделие		Печать фирмы-продавца
Модель		
Серийный номер		
Дата продажи		
Фирма-продавец		
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК – 36 МЕСЯЦЕВ		

Заполняется фирмой-продавцом

----- линия отреза -----



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Изделие		Печать фирмы-продавца
Модель		
Серийный номер		
Дата продажи		
Фирма-продавец		
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК – 36 МЕСЯЦЕВ		

Заполняется фирмой-продавцом

----- линия отреза -----

- D** **J. WAGNER GMBH**
Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf
T +49 0180 - 55 92 46 37
F +49 075 44 -5 05 11 69
- SK** **E-CORECO SK S.R.O.**
Kráľovská ulica 8/7133
927 01 Šala
T +42 1948882850
F +42 1313700077
- CZ** **E-CORECO S.R.O.**
Na Roudné 102
301 00 Plzeň
T +42 734 792 823
F +42 227 077 364
- F** **WAGNER FRANCE S.A.R.L.**
12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf
91978 Les Ulis Cedex
T +33 0825 011 111
F +33 (0)1 69 81 72 57
- GB** **WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD**
Opus Park
Moorfield Road
Guildford Surrey GU1 15Z
T +44 (0) 1483 - 454666
F + 44 (0) 1483 - 454548
- H** **HONDIMPEX KFT.**
Kossuth L. u. 48-50
8060 Mór
T +36 (-22) - 407 321
F +36 (- 22) - 407 852
- DK** **ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S** **NOR** **ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**
Stationsvej 13
3550 Slangerup
Danmark
T +45 47 33 74 00
F +45 47 33 74 01
- NOR** **ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**
Nedre Skøyen vei 26,
PO Box 423, Skøyen
0213 Oslo
T +47 22 54 40 19
- PL** **PUT WAGNER SERVICE**
ul. E. Imieli 27
41-605 Swietochlowice
T +48/32/346 37 00
F +48/32/346 37 13
- S** **ORKLA HOUSE CARE AB** **ROM** **ROMIB S.R.L.**
Box 133
564 23 Bankeryd
Sweden
T +46(0)36 37 63 00
- ROM** **ROMIB S.R.L.**
str. Poligonului nr. 5 - 7
100070 Ploiesti ,judet Prahova
T +40-344801240
F +40-344801239
- CH** **J. WAGNER AG**
Industriestraße 22
9450 Altstätten
T +41 71 -7 57 22 11
F +41 71 -7 57 23 23
- E** **MAKIMPORT** **AUS** **WAGNER SPRAYTECH**
HERRAMIENTAS, S.L.
C/ Méjico nº 6
Pol. El Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
T 902 199 021 / 91 879 72 00
F 91 883 19 59
- AUS** **WAGNER SPRAYTECH**
AUSTRALIA PTY. LTD.,
14-16 Kevlar Close
Braeside, VIC 3195
T +61 3 95 87 - 20 00
F +61 3 95 80 - 91 20
- RUS** **ООО МЕФФЕРТ ПОЛИЛЮКС**
142407 Россия, Московская обл,
Ногинский р-н, территория
«Ногинск-Технопарк» д.14
T +7 495 221 6666
F +7 495 99 55 88 2

Part. No. 2364203
12/2016_RS

Допускаются ошибки и изменения.

© Copyright by J.Wagner GmbH